

RM CoolClamp

Elektronicky chladený univerzálny kazetový držiak

Návod na používanie

Slovenčina

Objednávacie č.: 14 0502 82122 – Revízia C

Tento návod vždy uchovávajte pri prístroji.

Pred pracou s prístrojom si pozorne prečítajte tento dokument.

CE



Informácie, číselné údaje, poznámky a odporúčané hodnoty uvedené v tejto príručke predstavujú aktuálny stav vedeckého poznania a najnovších technológií, ku ktorým sme sa dopracovali po dôkladnom výskume v tejto oblasti.

Nie sме povinní pravidelne aktualizovať obsah tohto návodu podľa najnovšieho technického pokroku ani poskytovať zákazníkom jeho ďalšie vydania, verzie atď.

V rozsahu povolenom v rámci národných právnych predpisov v konkrétnych prípadoch nenesieme zodpovednosť za chybné vyjadrenia, plány, technické zobrazenia atď., ktoré sú uvedené v tomto návode. To sa týka predovšetkým akejkoľvek zodpovednosti za všetky finančné straty alebo následné škody spôsobené alebo súvisiace s dodržiavaním pokynov uvedených v tomto návode na používanie. Pokyny, plány, zobrazenia a ďalšie informácie týkajúce sa obsahu alebo technických informácií v tomto návode na používanie nie sú zaručené technické údaje tohto výrobku.

Sú stanovené výhradne na základe zmluvných ustanovení medzi našou spoločnosťou a zákazníkmi.

Spoločnosť Leica si vyhradzuje právo zmeny technických údajov, ako aj výrobných postupov bez predchádzajúceho oznámenia. Iba tak môžeme neustále zlepšovať technologické a výrobné postupy, ktoré využívame v našich výrobkoch.

Tento dokument je chránený autorskými právami. Všetky autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Akákoľvek reprodukcia textu alebo zobrazení (a to aj ich časti) tlačou, kopírovaním, kopírovaním na mikrofilmy, cez webovú kameru alebo inými spôsobmi – vrátane všetkých elektronických systémov a médií – podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Výrobné číslo prístroja a rok výroby sú uvedené na typovom štítku na zadnej časti prístroja.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 – 19
D-69226 Nussloch
Nemecko

Tel.: +49-(0) 6224-143 0
Fax: +49-(0) 6224-143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Zmluvná kompletizácia: Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Obsah

1.	Dôležité informácie	5
1.1	Symboly uvádzané v texte a ich význam.....	5
1.2	Typ prístroja.....	6
1.3	Predpokladané použitie.....	6
1.4	Kvalifikácia obsluhy	6
2.	Bezpečnosť	7
2.1	Všeobecné použitie.....	7
2.2	Technické úpravy	7
3.	Technické údaje	8
4.	Umiestnenie prístroja	9
4.1	Štandardná dodávka – obsah balenia	9
4.2	Všeobecné prevádzkové pokyny	9
4.2.1	Vetracie otvory	9
4.2.2	Pozícia vedenia kábla	10
4.2.3	Miesta potenciálneho pricviknutia prstov.....	10
4.2.4	Napájací zdroj s adaptérmami pre EÚ, UK, UL, AU a CCC	11
5.	Používanie	12
5.1	Nevyhnutné podmienky pre rezanie vzoriek.....	12
5.2	Spôsob používania.....	12
5.3	Inštalácia RM CoolClamp na rotačné mikrotómy s rýchloupínacím systémom	12
5.4	Jemné nastavenie vyrovnania sily	13
6.	Čistenie a údržba	15
6.1	Čistenie.....	15
6.2	Údržba.....	15
6.2.1	Poruchy	15
6.2.2	Servis chladiaceho držiaka RM CoolClamp	15
6.2.3	Likvidácia zariadenia	15
7.	Potvrdenie o dekontaminácii	16

1. Dôležité informácie

1.1 Symboly uvádzané v texte a ich význam



Výstraha:

Ak sa tomuto nebezpečenstvu nepredíde, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.



Tip:

Odporučania, ako si môže zjednodušiť prácu.



→ Obr. 7 – 1

Čísla položiek na očíslovaných obrázkoch.

Červené čísla odkazujú na čísla súčasti na zobrazeniach.



Výrobca



Objednávacie číslo



Výrobné číslo



Dátum výroby



Dodržiavajte pokyny návodu na používanie.



Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc EÚ.



Symbol označovania elektrických a elektronických zariadení podľa časti 7 nemeckého zákona o elektrických a elektronických prístrojoch (ElektroG). ElektroG je právny predpis upravujúci uvádzanie na trh, vrátenie a ekologickú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.



Značka testu CSA znamená, že výrobok bol testovaný a vyhovuje požiadavkám príslušných bezpečnostných alebo výkonových noriem vrátane príslušných noriem stanovených alebo spravovaných nasledujúcimi organizáciami: American National Standards Institute (ANSI), Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) a ďalšími.



Obsah balenia je krehký a vyžaduje opatrnú manipuláciu.



Balenie sa musí uchovávať na suchom mieste.




Maximálne 4 balenia na sebe




Označenie správnej polohy balíka vzhľadom na orientáciu vrchnej časti.

Transport temperature range:

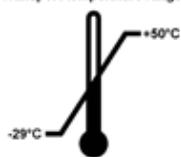


Označuje povolený rozsah teplôt pri prevádzke balenia.
Minimum -29 °C
Maximum +50 °C

Storage temperature range:

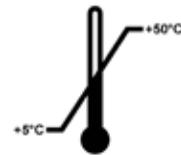

Označuje povolený rozsah teplôt pri skladovaní balenia.
Minimum +5 °C
Maximum +50 °C

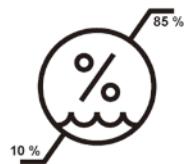

Označuje povolený rozsah vlhkosti pri skladovaní a preprave balenia.
min. relat. vlhkosť 10 %
max. relat. vlhkosť 85 %



Označuje, že tento prístroj je možné recyklovať v správnom recyklačnom zariadení.

1.2 Typ prístroja

Všetky informácie uvedené v tomto návode na používanie platia len pre typ prístroja uvedený na titulnej stránke. Typový štítok s výrobným číslom prístroja sa nachádza na zadnej strane prístroja.

1.3 Predpokladané použitie

RM CoolClamp je elektricky chladený držiak vzorky pre univerzálné kazety a parafinom zalievané vzorky v kazetách. Upevňuje sa do rýchloupínacích držiakov v rotačných mikrotómoch HistoCore. Iný spôsob použitia sa pokladá za nesprávny, a preto nie je povolený.

1.4 Kvalifikácia obsluhy

- Prístroj RM CoolClamp smie obsluhovať výhradne vyškolený laboratórny personál. Prístroj je určený výlučne na profesionálne použitie.
- Všetky osoby poverené používaním tohto prístroja si pred jeho použitím musia dôkladne prečítať tento návod na používanie a musia sa oboznámiť so všetkými technickými funkciami prístroja.

2. Bezpečnosť

2.1 Všeobecné použitie

Chladiaci držiak RM CoolClamp zodpovedá aktuálnym technickým požiadavkám. Výrobca kladie maximálny dôraz na bezpečnosť používateľov.

Pre používateľa platia nasledujúce zásady:

- Zásady predchádzania nehodám.
- Všeobecné zásady technickej bezpečnosti.
- Príslušné špecifické smernice EÚ a iných krajín.

Všeobecné používanie zahrnuje manipuláciu podľa návodu na používanie.



Výstraha

- Toto zariadenie je možné používať výhradne v suchom prostredí bez pôsobenia kvapalín.
- Je zakázané používať poškodené zariadenia.
- V prípade potreby musí mať používateľ možnosť okamžite vypnúť napájanie napájacieho adaptér zariadenia.
- Všeobecné zásady: Pri manipulácii s hlavou vzorky alebo držiakom noža/žiletky vždy zaistite ručné koliesko. Zaistovací mechanizmus uvoľnite len pri rezaní a používajte ochranný kryt.
- Nesprávne nastavenie vyrovnania sily môže spôsobiť zranenie pri práci.
- Toto zariadenie sa nesmie používať v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chladiaci držiak RM CoolClamp sa smie používať výhradne s určenou orientáciou a polohou.
- Je nutné zaistiť, aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
- Zariadenie sa smie používať výhradne v interiéri.
- Zariadenie sa smie používať výhradne s dodaným typom napájacieho zdroja a sieťovou zásuvkou.



Tip

Z dôvodu minimálneho termomechanického zaťažovania Peltierovho článku sa smie chladiaci držiak RM CoolClamp zapínať len raz denne a potom nepretržite používať. Doba nepretržitého používania nesmie prekročiť 6 hodín.



Tip

Platné vyhlásenie o zhode EC je dostupné na internetovej lokalite:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

2.2 Technické úpravy

- Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané akékoľvek technické úpravy tohto zariadenia. Akákoľvek zmena alebo úprava neschválená výrobcom ruší platnosť záruky.
- Originálne diely sú určené špecificky pre chladiaci držiak RM CoolClamp. Diely od iných výrobcov neboli testované, a preto ich neschválila a nepovolila spoločnosť Leica Biosystems Nussloch GmbH.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za iné použitie než predpokladané použitie.

3. Technické údaje

Elektrické údaje – RM CoolClamp

Prevádzkové napätie 7,5 V DC

Maximálny príkon 19 W

Elektrické údaje – napájací zdroj

Menovité napätie 100 až 240 V AC

Menovitý prúd 0,4 až 0,7 A maximálne

Menovitá frekvencia 47 až 63 Hz

Maximálny výstupný výkon 20 W

Výstupné prevádzkové napätie 7,5 V DC

Ďalšie údaje – RM CoolClamp

Prevádzková teplota +10 °C až +35 °C

Relatívna vlhkosť pri prevádzke 10 % až 80 % (nekondenzujúca)

Prepravná teplota -29 °C až +50 °C

Skladovacia teplota +5 °C až +50 °C

Relatívna vlhkosť pri preprave a skladovaní 10 % až 80 % (nekondenzujúca)

Nadmorská výška pri preprave a skladovaní 0 – 2 000 m

Teplotný rozdiel medzi prevádzkovou teplotou a upínacím držiakom 20 K ±3 K

D x Š x V s konektorom napájacieho zdroja Rozmery:
78,7 mm x 113,1 mm x 203,2 mm

Hmotnosť bez napájacieho zdroja, avšak s konektorom 0,75 kg

Hmotnosť vrátane napájacieho zdroja 0,9 kg

4. Umiestnenie prístroja

4.1 Štandardná dodávka – obsah balenia

Počet	Opis súčasti	
1	Chladiaci držiak RM CoolClamp	14 0502 46573
1	Napájací zdroj s adaptérmi pre EÚ, UK, UL, AU a CCC	14 6000 05329
1	Držiaky kábla na upevnenie na mikrotóm	14 6000 05334
1	Návody na používanie (tlačené, anglicky s CD s jazykovými verziami)	14 0502 82001



Obr. 1



Tip

Chladiaci držiak RM CoolClamp je možné používať výhradne s rýchloupínacím systémom na rotačných mikrotómoch HistoCore.

4.2 Všeobecné prevádzkové pokyny

4.2.1 Vetracie otvory



Výstraha

- Abi sa predišlo zraneniu a poškodeniu, je nutné zaistiť neobmedzený prívod vzduchu; pozrite aj pokyny týkajúce sa čistenia v návode na používanie (→ S. 15 – 6. Čistenie a údržba). Neblokujte ventilátor ani výstup vzduchu. Pred každým použitím skontrolujte, či sa ventilátor voľne otáča. Abi sa chladiaci držiak RM CoolClamp nepoškodil, dbajte, aby nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej okolitej teploty; ďalšie informácie nájdete v časti Technické údaje (→ S. 8 – 3. Technické údaje).



Tip

Pri používaní chladiaceho držiaka RM CoolClamp dochádza ku kondenzácii na držiaku, ide však o prirodzený fyzikálny proces.



Obr. 2

- Vetricie otvory, výstupné (→ "Obr. 2-1")
- Vetricie otvory, vstupné (→ "Obr. 2-2")

4.2.2 Pozícia vedenia kábla



Výstraha

- Kábel chladiaceho držiaka RM CoolClamp musí byť vedený tak, aby nedošlo k jeho prerezaniu pri používaní mikrotómu.
Upevnite preto na mikrotómovom držiak kábla a zasuňte kábel do držiaka.



Obr. 3

Pozícia držiaka kábla:


- Výška 20 cm (→ "Obr. 3-1")
- Zboku 6 cm (→ "Obr. 3-2")

4.2.3 Miesta potenciálneho pricviknutia prstov



Výstraha

- Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k pricviknutiu prstov v držiaku vzorky.

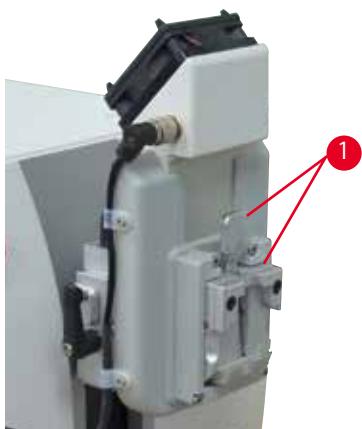

Obr. 4

Miesta potenciálneho pricvknutia prstov (→ "Obr. 4-1")



Obr. 5

Zvoľte vhodný adaptér pre napájací zdroj. Ak dodané vidlice adaptéra nezodpovedajú lokálnej elektrickej zásuvke, použite adaptér na vidlicu podľa zásuvky.

Ak chcete nasadiť alebo odobrať adaptér, stlačte západkové tlačidlo (→ "Obr. 5-1").

5. Používanie

5.1 Nevyhnutné podmienky pre rezanie vzoriek

- Používanie s rotačnými mikrotómami HistoCore vyžaduje výšku vertikálneho zdvihu minimálne 70 mm a nastaviteľné vyrovnanie sily.
- Pri používaní s nesmerovým elementom vzorky alebo smerovým elementom vzorky (s jemný nastavením alebo nastavením v osiach XY), nastavte element vzorky do nulovej polohy.
- Vzorky zaliateho tkaniva je nutné pred rezaním vychladiť na -5 °C (+23 °F) použitím ľadu alebo chladiacej dosky.
- Po úvodnej fáze vychladenia RM CoolClamp po dobu 30 minút je možné vložiť univerzálnu kazetu a začať rezat'.
- Maximálna povolená rýchlosť rezania: 155 rezov/minútu.
- Maximálna hrúbka orezávania 40 µm a hrúbka rezov 1 – 15 µm.



Výstraha

- Používanie väčších hrúbok môže poškodiť blok vzorky.

5.2 Spôsob používania



Výstraha

- Pri používaní na rotačnom mikrotóme HistoCore platia tieto všeobecné zásady: Pri manipulácii s hlavou vzorky alebo držiakom noža/žiletky vždy zaistite ručné koliesko. Zaistovačí mechanizmus uvoľnite len pri rezaní a používajte ochranný kryt; pozrite časť Informácie o bezpečnosti (→ S. 7 – 2. Bezpečnosť).

Mikrotóm s nasadeným držiakom:


1. Odoberte držiak noža/žiletky so základňou a držiak vzorky.
2. Posuňte vzorkovú hlavu do zadnej koncovej polohy (základnej polohy).
3. Zaistite ručné koliesko, prípadne skontrolujte, či sa aktivovalo zaistenie ručného kolieska.
4. Odporúčame používať nesmerový element držiaka vzorky. Ak používate smerový element držiaka vzorky (s nastavením v osiach XY alebo jemný nastavením), nastavte element do nulovej polohy.
5. Zatlačte chladiaci držiak RM CoolClamp s adaptérom do rybinovej drážky rýchlopínacieho systému a dotiahnite inbusovým kľúcom č. 4.
6. Pri nastavení vyrovnania sily dodržiavajte pokyny návodu na používanie príslušného mikrotómu uvedené v kapitole Používanie, Jemné nastavenie vyrovnania sily. Vzorková hlava nesmie po zastavení/uvoľnení klesať na nôž.
7. Opäť nainštalujte držiak noža/žiletky so základňou a nastavte požadovaný uhol chrbta noža.
8. Namontujte držiak kábla na mikrotóm; držiaky kábla sú súčasťou štandardnej dodávky chladiaceho držiaka RM CoolClamp.

5.3 Inštalácia RM CoolClamp na rotačné mikrotómy s rýchlopínacím systémom



Tip

Chladiaci držiak RM CoolClamp sa upevňuje rovnakým spôsobom, akým sa vymieňa univerzálny kazetový držiak; ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného rotačného mikrotómu.

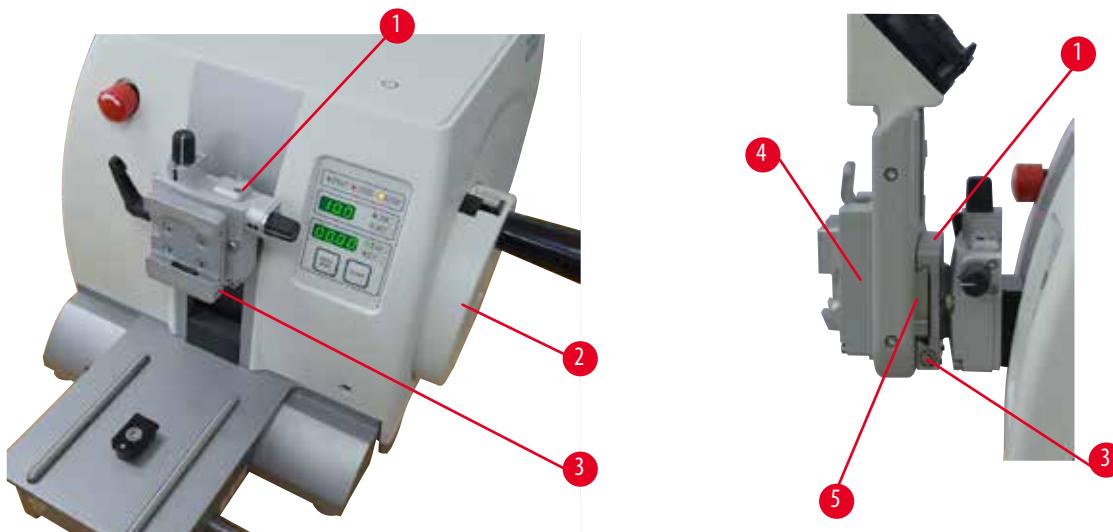

Existujú dve verzie elementu držiaka vzorky – s orientáciou vzorky a bez nej. Obe verzie možno zamieňať.

Orientácia vzorky umožňuje jednoduchú úpravu polohy povrchu vzorky, keď je vzorka upevnená na mieste.

Postup:

1. Posuňte element držiaka vzorky ([→ "Obr. 6-1"](#)) do hornej koncovej polohy otáčaním ručného kolieska ([→ "Obr. 6-2"](#)) a zaistite ručné koliesko.
2. Upevňovač systém uvoľnite otáčaním skrutky ([→ "Obr. 6-3"](#)) proti smeru hodinových ručičiek inbusovým kľúčom č. 4.
3. Zatlačte profil ([→ "Obr. 6-5"](#)) RM CoolClamp ([→ "Obr. 6-4"](#)) zlava do elementu držiaka vzorky ([→ "Obr. 6-1"](#)) po krajnú polohu.
4. Držiak vzorky upevnite otáčaním skrutky ([→ "Obr. 6-3"](#)) v smere hodinových ručičiek po dosiahnutie krajnej polohy.

5.4 Jemné nastavenie vyrovnania sily



Tip

Po inštalácii chladiaceho držiaka RM CoolClamp je nutné vykonať nastavenie vyrovnania sily; ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného rotačného mikrotómu.



Ak je na vzorkovej hlave ([→ "Obr. 7-1"](#)) nasadené iné príslušenstvo odlišnej hmotnosti, musíte skontrolovať, či nie je potrebné upraviť vyrovnanie sily.

Kontrola správnosti nastavenia:

- Nasadte nové príslušenstvo a upevnite vzorku.
- Otáčaním ručného kolieska ([→ "Obr. 7"](#)) nastavte vzorkovú hlavu do polovičnej výšky vertikálneho zdvihu (poloha na 9. hodine). Ak hlava vzorky zostáva presne v tejto polohe, nastavenie je správne.

Ak sa hlava vzorky pohne, t. j. stúpne alebo klesne, je potrebné jemné nastavenie.



Výstraha

- Nesprávne nastavenie vyrovnania sily môže spôsobiť zranenie pri práci; pozrite Informácie o bezpečnosti ([→ S. 7 – 2. Bezpečnosť](#)).

Vyrovnanie sily sa upravuje skrutkou ([→ "Obr. 7-2"](#)), ktorá je prístupná po odobratí nádoby na odpad z rezania, a to v spodnej časti základne mikrotómu. Na nastavovanie použite dodaný inbusový klúč č. 5 (s držiakom!).

- Ak sa hlava vzorky hýbe nadol, otáčajte skrutku ([→ "Obr. 7-2"](#)) v smere hodinových ručičiek.
- Ak sa hlava vzorky hýbe nahor, otáčajte skrutku ([→ "Obr. 7-2"](#)) proti smeru hodinových ručičiek.
- Opakujte tento postup, dokým sa hlava vzorky po uvoľnení prestane hýbať.

6. Čistenie a údržba

6.1 Čistenie

- Pred čistením chladiaceho držiaka RM CoolClamp skontrolujte, či je napájací zdroj odpojený od elektrickej siete a či všetky povrchy vychladli pod teplotu +50 °C (+122 °F).
- Chladiaci držiak RM CoolClamp čistite výhradne odstraňovačom parafínu. Nepoužívajte xylén ani iné rozpúšťadlá. Zariadenie opäť zapnite až potom, keď sa odparí všetka kvapalina.
- Dbajte, aby sa do zariadenia (vetricie drážky) nedostala žiadna kvapalina. Používajte len minimálne potrebné množstvo kvapalín. Zostava nie je určená na čistenie namáčaním do kvapalín.
- Aby sa zaistila bezproblémová prevádzka chladiaceho držiaka RM CoolClamp, dbajte, aby sa ventilátor otáčal a nebol blokovaný. Okrem toho zaistite, aby neboli blokované vetricie otvory, a to pred používaním aj počas neho. Pozrite časť ([→ S. 9 – 4.2.1 Vetricie otvory](#)).
- Čistenie v autokláve je zakázané.
- Chladiaci držiak RM CoolClamp sa nesmie pri čistení rozoberať.

6.2 Údržba

Chladiaci držiak RM CoolClamp nevyžaduje údržbu.

6.2.1 Poruchy

- Okamžite informujte zodpovednú osobu o všetkých poruchách.
- Dbajte, aby bolo zariadenie chránené pred nesprávnym použitím a nesprávnou manipuláciou.
- Pred začiatkom používania je nutné znova nasadiť všetky bezpečnostné súčasti a skontrolovať ich.

6.2.2 Servis chladiaceho držiaka RM CoolClamp

Toto zariadenie nevyžaduje servis. Namiesto servisu sa používa výmena zariadenia. Používateľ nesmie vykonávať žiadne opravy.

6.2.3 Likvidácia zariadenia

Zariadenie likvidujte v súlade s príslušnými environmentálnymi smernicami platnými v danej krajine.

V prípade kontaminácie postupujte podľa pokynov týkajúcich sa bezpečnosti.

Chladiaci držiak RM CoolClamp je v súlade s požiadavkami smernice RoHS.

7. Potvrdenie o dekontaminácii

Každý výrobok vrátený spoločnosti Leica Biosystems alebo výrobok, ktorý si vyžaduje údržbu na mieste, sa musí riadne vyčistiť a dekontaminovať. Špeciálny formulár potvrdenia o dekontaminácii nájdete na našej webovej lokalite www.LeicaBiosystems.com v menu produktov. Všetky požadované zhromažďované údaje sa musia predkladať na tomto formulári.

Pri vracaní výrobku je potrebné k nemu priložiť vyplňený a podpísaný formulár potvrdenia o dekontaminácii alebo tento formulár odovzdať servisnému technikovi. Zodpovednosť za výrobky odoslané späť bez tohto potvrdenia alebo s neúplným potvrdením nesie odosielateľ. Vrátený tovar, ktorý spoločnosť považuje za potenciálny zdroj nebezpečenstva, sa odošle späť na náklady a riziko odosielateľa.

www.LeicaBiosystems.com

